

Seguridad Personal

• Protección Respiratoria • Protección Auditiva • Protección Facial • Overol Reutilizable • Guantes de Seguridad

!!! La seguridad en primer lugar!!! Seleccionar siempre el equipo de protección personal adecuado - lentes de seguridad, guantes, protección auditiva y respiratoria para tu trabajo y área de trabajo.

Lijado de defectos puntuales
(puntos de polvo)



- Eliminación de defectos (polvo atrapado, etc.) con discos abrasivos 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Abrasive Disc, grano 1500-2000, con una lijadora orbital aleatoria de 3"/75mm.



3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Abrasive Discs, 3" / 75mm



3M™ Random Orbital Sander 3", 5 mm (3/16") Orbit



- Refinar los rayones con un 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc, grano 3000, con una lijadora orbital aleatoria de 3" / 75mm y una órbita de 3mm aproximadamente.
- Refinar los rayones con un 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc, grano 8000, con una lijadora orbital aleatoria de 3" / 75mm y una órbita de 3mm aproximadamente. Asegúrese de que los rayones del paso anterior se hayan refinado antes de continuar.



3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc 3000, 3" / 75mm



3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc 8000, 3" / 75mm

Lijado de áreas con defecto
(piel de naranja, escurecimientos)



- Lijar el área con 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Abrasive Disc, grano 1500 - 2000, con una lijadora orbital aleatoria de 6" / 150mm y una órbita de 5mm



3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Abrasive Discs, 6" / 150mm



3M™ Random Orbital Sander 3", 5 mm (3/16") Orbit



3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 150 mm



- Refinar los rayones con un 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc, grano 3000, con una lijadora orbital aleatoria de 6" / 150mm y una órbita de 5mm aproximadamente. Realice este paso humedeciendo con agua y lijando cada área con 4 a 6 pasadas.
- Refinar los rayones con un 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc, grano 8000, con una lijadora orbital aleatoria de 6" / 150mm y una órbita de 5mm aproximadamente. Realice este paso humedeciendo con agua y lijando cada área con 4 a 6 pasadas.



3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc 3000, 6" / 150mm



3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc 8000, 6" / 150mm

1 Paso de Pulido
Eliminación de rayones de lijado



- Colocar una pequeña porción de 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishing Material sobre la superficie del vehículo.
- Usando una pulidora rotativa con presión media, pulir la superficie en un patrón superpuesto a 1200-2000 RPM
- Mantener la almohadilla lo más plana posible para evitar remolinos excesivos y conservar el control de la pulidora. Reduzca la presión hacia el final de este paso para refinar el acabado y permitir una limpieza fácil.
- Nota: La dureza y la temperatura del recubrimiento probablemente requerirá ajustes en las RPM y la presión para obtener mejores resultados.



 
3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishing Material



3M™ Perfect-It™ Quick Connect Adaptor




3M™ Perfect-It™ 1-Step Foam Pad 8" / 200mm Quick Connect (other sizes exist)



3M™ Microfiber Cloth

Inspección final

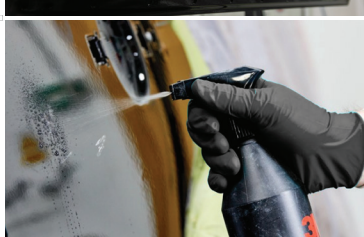

- Si los rayones de lijado del paso de pulido previo aún son visibles después de limpiar e inspeccionar la superficie, repetir el paso anterior hasta que todos los rayones sean removidos.



3M™ Inspection Spray

Segundo paso de pulido -
eliminación de micro remolinos




PASO OPCIONAL

- Para colores críticos (muy oscuros o negro) - remover las marcas de remolino / hologramas con 3M™ Perfect-It™ EX Ultrafine Machine Polish usando la borla de pulido azul.
- Limpie los restos de pulimento con un paño limpio y seco de 3M para detallado."



3M™ Perfect-It™ EX Ultrafine Machine Polish

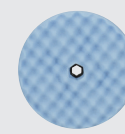

3M™ Perfect-It™ Ultrafine Quick Connect Machine Polishing Pad, 8" / 200mm (other sizes available)



3M™ Microfiber Cloth